

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Детский сад № 69»

Г. М. Овчарова

« 01 сентября » 2017 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю, указанных в предписании № 190/1/1 и представлении № 1834-2-4 от 31.08.2017 г

№	Нарушения указанные в предписании	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный за выполнение
1	Программа проведения вводного противопожарного инструктажа выполнена с нарушением нормативных документов по пожарной безопасности	Пересмотр программы вводного противопожарного инструктажа с учетом специфики деятельности учреждения.	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ
2	Отсутствуют разработанные, утвержденные и согласованные в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума для поваров, машинистов по с/б, младшего персонала	Разработка, утверждение, согласование, программ пожарно-технического минимума для персонала согласно перечня указанного в приказе №32 от 31.08.2016.	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ
3	На дверях складских помещений (архив бухгалтерии и помещение 3 хозяйственного блока) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности. Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности данных складских помещений в соответствии с материалами, складированных в помещениях.	При наличии финансирования мониторинг организаций и заключение договора на проведение работ по расчету категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности указанных помещений и размещение информации на дверях.	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ
4	На втором этаже учреждения отсутствуют	При наличии финансирования	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ

	планы эвакуации людей при пожаре	мониторинг организаций и заключение договора на изготовление и размещение планов эвакуаций на втором этаже здания		и ПБ
5	Не оборудованы дымовыми пожарными извещателями: кабинет методиста тамбур группы № 1 тамбур группы № 5 тамбур группы № 7 помещение раздевалки сторожей кабинет дефектолога группы № 6	Оборудование дымовыми пожарными извещателями указанных помещений, с внесением изменений в проектную документацию	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
6	В помещениях с одним дымовым пожарным извещателем не формируется сигнал на включение системы оповещения (поступает сигнал «Внимание»): кабинет зам. зав. по АХЧ коридор у кухни	Оборудование указанных помещений вторым дымовым пожарным извещателем, с внесением изменений в проектную документацию	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
7	Оборудованы тепловыми пожарными извещателями вместо дымовых : помещение кастелянс-кой раздевалка бассейна	Заменить в указанных помещениях тепловые пожарные извещатели на дымовые.	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
8	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий АУПС и СОУЭ в течении времени, необходимого для эвакуации людей	Провести работы по проверке работоспособности соединительных линий АУПС и СОУЭ в течении времени необходимого для эвакуации людей с составлением необходимой документации	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
9	Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы в пищеблоке при пожаре	Провести работы по настройке аппаратуры АУПС на формирование сигнала отключения вентсистемы в пищеблоке при пожаре	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
10	В здании учреждения установлена СОУЭ при	При наличии финансирования		зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ

	пожаре 2-го типа вместо 3-го типа	мониторинг организаций и заключение договора на разработку проекта и монтаж СОУЭ при пожаре 3-го типа		и ПБ.
11	Настенный звуковой оповещатель системы СОУЭ расположен на расстоянии менее 150 мм до потолка: в коридоре у кабинета медико-оздоровительного центра в коридоре у бассейна в кабинете заведующей в игровой группы № 5 в кабинете бухгалтерии	Перенос, в указанных помещениях, настенных звуковых оповещателей системы СОУЭ на расстояние не менее 150 мм от потолка	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
12	Уровень звукового сигнала не соответствует нормативным требованиям в следующих помещениях: бассейн спортзал пищеблок музыкальный зал бухгалтерия кабинет психолога спальня и игровая группы № 6 кабинет логопеда 1 эт. спальня и игровая группы № 7 спальня и игровая группы № 2 спальня и игровая группы № 3 спальня и игровая группы № 4 спальня и игровая группы № 8 спальня и игровая группы № 9 коридор хозяйственного блока мастерская хозяйственного блока	Проведение работ по настройке уровня звукового сигнала соответствующего нормативным требованиям в указанных помещения	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
13	Не обеспечивается автоматическое переключение цепей питания АУПС и СОУЭ с основного ввода электроснабжения на	При наличии финансирования приобретение нового резервного источника питания АУПС и СОУЭ	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации

	резервный источник питания при исчезновении напряжения на основном вводе в хозяйственном блоке резервный источник питания АУПС и СОУЭ в неисправном состоянии			
14	Не обеспечивается автоматический контроль соединительных линий АУПС при обрыве, поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Неисправность» - при обрыве соединительных линий на прибор приемно-контрольный пожарный поступает сигнал «Пожар»	Проведение ремонтных работ соединительных линий АУПС, контроль работы АУПС при обрыве соединительных линий	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
15	Не обеспечивается автоматический контроль соединительных линий АУПС при обрыве, поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Неисправность» - при коротком замыкании соединительных линий АУПС на прибор приемно-контрольный пожарный поступает сигнал «Внимание»	Проведение ремонтных работ соединительных линий АУПС, контроль работы АУПС при коротком замыкании соединительных линий	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
16	Не обеспечивается поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя – при срабатывании ручного пожарного извещателя в хозяйственном блоке на прибор приемно-контрольный пожарный идет сигнал «Внимание»	Ремонт ручного пожарного извещателя в хозяйственном блоке, контроль поступления при срабатывании сигнала «Пожар»	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
17	Покрытие стен на путях эвакуации (коридор 1 –го этажа) выполнено материалом более высоким классом пожарной опасности, чем	При наличии финансирования проведение работ по замене покрытия стен на материал классом пожарной опасности	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ

	КМ1 (жидкие обои показатели пожарной опасности Г1, В2,Д2,Т2)	не выше КМ1		
18	Отделка потолка на путях эвакуации (лестничные клетки №№ 1,2,3) выполнена материалом с более высоким показателем пожарной опасности, чем Г1,В1,Д2,Т2 (Г1,В2,Д2,Т2)	При наличии финансирования проведение работ по замене отделки потолка на материал классом пожарной опасности не выше Г1,В1,Д2,Т2	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ
19	Покрытие стен на путях эвакуации (лестничные клетки №№ 1,2,3) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0	Предоставление в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю имеющейся в наличии заверенной копии сертификата С- RU. ПБ34.В.01620, подтверждающего класс пожарной опасности покрытия стен КМ0	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ,
20	Натяжной потолок (коридор у бассейна) выполнен материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (Г1,В2,Д2,Т1)	При наличии финансирования проведение работ по замене отделки потолка на материал классом пожарной опасности не выше Г1,В1,Д2,Т2	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ
21	Не осуществлена проверка огнезащитной обработки (пропитки) материала, применяемого для отделки путей эвакуации – коридор 1-го этажа (стена с оконными проемами)	При наличии финансирования мониторинг организаций и заключение договора на проведение работ по проверке огнезащитной обработке (пропитке)	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ,
22	Покрытие потолка музыкального зала выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (жидкие обои показатели пожарной опасности Г1,В2,Д2,Т2)	При наличии финансирования проведение работ по замене отделки потолка на материал классом пожарной опасности не выше КМ1 (Г1,В1,Д2,Т2)	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ
23	Покрытие стен музыкального зала выполнено материалом с	При наличии финансирования проведение работ по	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ,

	более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (жидкие обои) показатели пожарной опасности Г1, В2, Д2, Т2	замене покрытия стен на материал классом пожарной опасности не выше КМ 1 (Г1, В1, Д2, Т2)		рабочие по КОЗ
24	Ширина эвакуационного выхода (внешней (уличной) двери эвакуационного выхода) из тамбура лестничной клетки №3 85 см	Проведение работ по увеличению ширины эвакуационного выхода	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ
25	Ширина эвакуационного выхода из спальни группы № 6 на лестницу 3-го типа 50 см (установлены кровати, уменьшающие ширину эвакуационных выходов)	Проведение работ по увеличению ширины эвакуационного выхода, путем перестановки кроватей	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ
26	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки группы № 6 в коридор 55 см. (установлены шкафы для одежды уменьшающие ширину эвакуационных выходов)	Проведение работ по увеличению ширины эвакуационного выхода, путем перестановки шкафов для одежды	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ
27	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки группы № 2 в коридор 50 см. (установлены шкафы для одежды уменьшающие ширину эвакуационных выходов)	Проведение работ по увеличению ширины эвакуационного выхода, путем перестановки шкафов для одежды	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ
28	Двери эвакуационных выходов из музыкального зала при эвакуации более 15 человек, открываются не по направлению выхода из здания	Проведение работ по исправлению направления открывания дверей	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ
29	Расход воды на нужды пожаротушения (ПК №8) не соответствует требованиям	Контроль соответствия расхода воды на нужды пожаротушения во всех ПК (9шт)	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
30	В качестве первичных средств пожаротушения применяются огнетушители ОУ-2, ОП-2, что не соответствует огнетушащей способности огнетушителя	При наличии финансирования приобретение огнетушителей, согласно расчета первичных средств пожаротушения, выполненного на основании предельной площади	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ,

		и класса пожара		
31	В журнале учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей отсутствует информация о массе огнетушащего состава порошковых и углекислотных огнетушителей	Вносить информацию о массе огнетушащего состава порошковых и углекислотных огнетушителей в журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ,

Разработал: зам. зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ Кобзарев Ю. Ф. _____